Screw fastener with visual indicator	
Priority Number(s): IPC Classification: EC Classification:	DE4413595 1995-10-26 BERWALD WERNER DIPL ING (DE); BERWALD DITHMAR (DE) BERWALD WERNER (DE); BERWALD DITHMAR (DE) DE4413595 DE19944413595 19940420 DE19944413595 19940420; DE19934324878 19930725 F16B39/22; G12B11/00; G01D11/00 F16B31/02W, G01L5/24B
Equivalents: Abstract	
The fastener is associated with a screw (7) and nut (6) bolt and includes perforated washers (1,2) with balls (4) which can penetrate into ball boreholes in the washers, and supported by an intermediate perforated washer (3). The washers, the intermediate washer and the balls are combined into a rigid unit by connecting elements (10) which pass through the washer perforations (12), to secure the indicator. The connecting elements are shorter than the fastener in its closed state, which fit and move within each other telescopically such that their combined length is shorter than the fastener in its loaded state. The connecting elements can include measurement graduations and colour coding for quantitative evaluation of bolt loading.	

Data supplied from the esp@cenet database - I2



(9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

[®] Offenlegungsschrift

[®] DE 44 13 595 A 1

(51) Int. Cl.⁶:

F 16 B 39/22

G 12 B 11/00

G 01 D 11/00



② A

PATENTAMT

DEUTSCHES

Aktenzeichen: P 44 13 595.5 Anmeldetag: 20. 4. 94

Offenlegungstag: 26. 10. 95

71) Anmelder:

Berwald, Werner, Dipl.-Ing., 59379 Selm, DE; Berwald, Dithmar, 59379 Selm, DE


(61) Zusatz zu: P 43 24 878.0

② Erfinder:
gleich Anmelder

THE BRITISH LIBRARY

-9 NOV 1995
SCIENCE REFERENCE AND INFORMATION SERVICE

- (54) Schraubensicherung mit optischer äußerer Funktionsanzeige
- 57 Die optische Funktionsanzeige der Schraubensicherung bleibt durch innenliegende Verbindungselemente (10) der Lochscheiben (1 und 2) sichtbar und wird zu einer starren Montageeinheit.

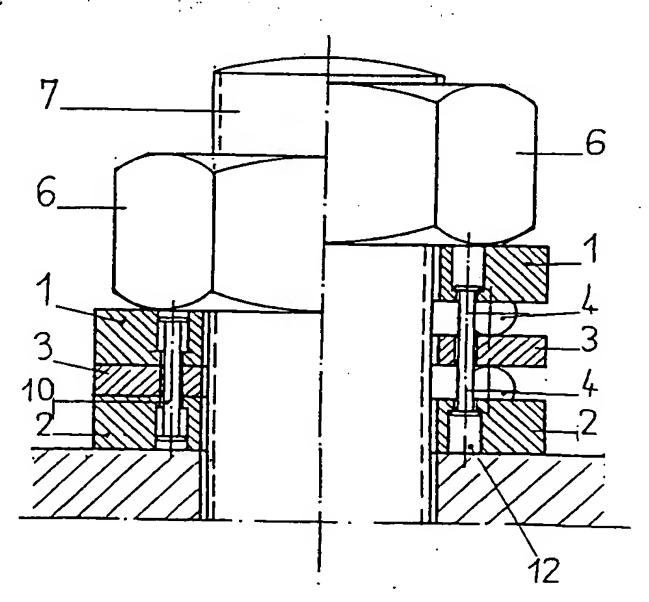

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Schraubensicherung mit einer optischen Funktionsanzeige nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. Derartige mehrstufige Schraubensicherungen bestehen aus zwei Scheiben mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bohrungen, in die Kugeln als Eindringkörper vorgesehen sind. Dabei sind die Bohrungen kleiner gehalten, als die dazwischen eingelegten Kugeln, die sich beim Zusammenziehen durch die Mut- 10 sind, zu einer Montageeinheit verbunden. ter je nach der aufgebrachten Zugkraft in der Schraube wahlweise nach Anzahl der Kugeln, in die Bohrungen der jeweiligen Scheibe eindrücken und sich dabei auf die Zwischenscheibe abstützen.

in der Schraube die gewünschte Zugspannung auf. Durch das weitere Anziehen der Mutter wird mit einer nächsten Kugelreihe über eine noch größere Verdrängungsarbeit die gewünschte Endspannung in der Schraubenbefestigung erreicht.

Eine Ausgestaltung einer geltungsgemäßen Schraubensicherung ist aus der DE 31 48 730 A1 bekannt. Desweiteren sind Ausführungen in den Schriften DE 31 48 730 C2, DE 33 16 290 A1, DE 29 39 096 A1, P 17 73 582.9, P 43 07 059.0. P 43 24 878.0 P 43 30 249.1 niedergelegt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Schraubensicherung so auszubilden, daß die optische Funktionsanzeige beim Zusammenwirken aller Teile durch die Verwendung von Verbindungselementen aus 30 1 = Lochscheibe Stahl.bzw. Kunststoffhülsen eine bessere äußere Funktionsanzeige sicherstellt g

Die Einzelheisen der Effindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungshinweise nach den Fig. 1 - 6 ... : -

Fig. 1, zeigt den Schnitt einer zweistufigen Schraubensicherung mit einer von außen sichtbaren Funktion im unbelasteten und verspänntem Zustand. Mit den Lochscheiben (1 und-2) werden die Kugeln (4) über die Zwischenscheibe (3) mit mehreren auf dem Umfang der 40 11 = Hohlnietenköpfe Scheiben (1 und 2) verteilten Spannhülsen (5) oder Kerbstiften (5) zu einer sicheren Montageeinheit so zu verbinden, daß die Wegeanzeige der beiden Laststufen sichtbar bleibt. Dabei sind die Spannhülsen in der Länge so bemessen daß diese im verspannten Zustand der 45 16 = Kugelbohrungen Schraubensicherung über das Scheibenpaket (1, 2 und 3) nicht hinausragen.

Fig. 2 zeigt den Schnitt einer zweistufigen Schraubensicherung mit einer von außen sichtbaren Funktion im unbelasteten und verspannten Zustand. Mit den 50 21 = umlaufende Rille Lochscheiben (1 und 2) werden die Kugeln (4) über die Zwischenscheibe (3) mit mehreren auf dem Umfang der Scheiben (1 und 2) verteilten teleskopartig zusammenwirkenden Spannelementen (8 und 9) zu einer sicheren Montageeinheit so verbunden, daß die Wegeanzeige 55 der beiden Laststufen sichtbar bleibt.

Dabei sind auch hier die Spannelemente (8 und 9) in der Länge so bemessen, daß diese im verspannten Zustand der Schraubensicherung über das Scheibenpaket (1, 2 und 3) nicht hinausragen.

Fig. 3 zeigt den Schnitt einer zweistufigen Schraubensicherung mit von außen sichtbarer Funktion im unbelasteten und belasteten Zustand. Die Schraubensicherung wird mit mehreren auf dem Umfang der Scheiben (1 und 2) verteilten Hohlnieten zu einer sicheren Monta- 65 geeinheit so verbunden, daß die Wegeanzeige der beiden Laststufen sichtbar bleibt. Die Hohlnieten sind in der Länge so bemessen, daß diese im verspannten Zu-

stand der Schraubensicherung über das Scheibenpaket (1, 2 und 3) nicht hinausragen und geben entsprechend den Laststufen in den Kopfbohrungen (12) nach.

Fig. 4 zeigt den Schnitt einer zweistufigen Schrau-5 bensicherung mit einer von außen sichtbaren Funktion im unbelasteten und verspannten Zustand. Die Schraubensicherung wird mit mehreren auf dem Umfang der Scheiben (1 und 2) verteilten Federzügen (13) die mit Federnieten (14) in den Federbohrungen (15) vernietet

Fig. 5 zeigt den Schnitt einer zweistufigen Schraubensicherung mit einer Funktionsanzeige über den Einschubweg (24) der mittels einer inneren Hülse (17) und einer äußeren Hülse (18) die an den Rändern der Loch-Durch die Verdrängungsarbeit der Kugeln baut sich 15 scheiben (1 und 2) mit den umlaufenden Rillen (21 und 22) gehalten werden und über die Hakenverbindung (23) zu einer Montageeinheit so verbunden sind, daß die äußere Hülse (18) in der Endlage den verspannten Zustand der Schraubensicherung anzeigt. Mit dem Meß-20 ring (25) wird der Einschubweg einer Laststufe angezeigt

> Fig. 6 zeigt den horizontalen Schnitt unterhalb der Mutter (6) mit den Kugelbohrungen (16), in der Scheibe (1) die Anordnung der Spannhülsen (5) Hohlnieten (10) und 25 und den Federbohrungen (15) an zwei bzw. mehreren Stellen auf dem Umfang verteilt.

Bezugszeichenliste

- 2 = Lochscheibe
- 3 = Zwischenscheibe
- 4 = Kugel
- 5 = Spannhülse
- 35 6 = Mutter
 - 7 = Schraube
 - 8 = Spannhülse Verbindungselement
 - 9 = Spannhülse Verbindungselement
 - 10 = Hohlnieten
- - 12 = Hohlnietenbohrungen
 - 13 = Federzüge
 - 14 = Federnieten
 - 15 = Federbohrung

 - 17 = Hülse, innen
 - 18 = Hülse, außen
 - 19 = Scheibenrand
 - 20 = Scheibenrand

 - 22 = umlaufende Rille
 - 23 = Hakenverbindung
 - 24 = Einschubweg
 - 25 = MeBring

60

Patentansprüche

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

1. Schraubensicherung mit optischer Funktionsanzeige, bestehend aus Lochscheiben und darin eindringbaren Kugeln, sowie einer Zwischenscheibe zum Abstützen der Kugeln, dadurch gekennzeichnet, daß die Lochscheibe (Pos. 1 und 2), die Zwischenscheibe (Pos. 3) mit den Kugeln (Pos. 4) mit einer oder mehreren Spannhülsen (Pos. 5), Kerbstiften oder ähnlichen Verbindungselementen zu einer starren Einheit so verbunden werden, daß die Funktionsanzeige der Schraubensicherung damit sichergestellt ist.

2. Schraubensicherung mit optischer Funktionsanzeige nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge der Verbindungselemente (Pos. 5) so bemessen ist, daß diese kürzer sind als die Schraubensicherung im geschlossenen Zustand.

3. Schraubensicherung mit optischer Funktionsanzeige nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungselemente (Pos. 8 und Pos. 9) teleskopartig ineinandergeschoben, die Schrau-

bensicherung als starre Einheit fixieren.

4. Schraubensicherung mit optischer Funktionsanzeige nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die teleskopartig ineinandergeschobenen Verbindungselemente (Pos. 8 und 9) in der Endlage kürzer sind, als die Schraubensiche- 15

rung im belasteten Zustand.


5. Schraubensicherung mit optischer Funktionsanzeige nach den Ansprüchen 1-4, dadurch gekennzeichnet, daß die Lochscheiben (Pos. 1 und 2) über zwei oder mehrere Hohlnieten (Pos. 10) einschließ- 20 lich der Zwischenscheibe (Pos. 3 und den Kugeln (Pos. 4) zu einer starren Montageeinheit so vorgespannt werden, daß die Hohlnietenköpfe (Pos. 11) in den Bohrungen (Pos. 12) entsprechend der Schraubensicherungsfunktion nachgeben und in 25 der Endlage kürzer sind, als die Schraubensicherung im belasteten Zustand.

6. Schraubensicherung mit optischer Funktionsanzeige nach den Ansprüchen 1-5, dadurch gekennzeichnet, daß die Lochscheiben (Pos. 1 und 2) über 30 zwei oder mehrere Federzüge (Pos. 13) einschließlich der Zwischenscheibe (Pos. 3) und den Kugeln (Pos. 4) mit den Federnieten (Pos. 14) in den Federbohrungen (Pos. 15) zu einer Montageeinheit so verspannt werden, daß die Kugeln (Pos. 4) sicher in 35 den Kugelbohrungen (Pos. 16) gehalten werden und die Federzüge (Pos. 13) einschließlich der Federnieten (Pos. 14) kürzer sind, als die Schraubensicherung im belasteten Zustand.

7. Schraubensicherung mit optischer Funktionsan- 40 zeige nach den Ansprüchen 1-6, dadurch gekennzeichnet, daß die Lochscheiben (Pos. 1 und 2) einschließlich der Zwischenscheibe (Pos. 3) mit den Kugeln (Pos. 4) über zwei farblich unterschiedliche Hülsen (Pos. 17 und 18) zu einer Montageeinheit so 45 verbunden sind, daß jede Hülse am äußeren Scheibenrand (Pos. 19 und 20) mit umlaufenden Rillen (Pos. 21 und 22) eingepreßt wird und mit der Hakenverbindung (Pos. 23) die Kugeln (Pos. 4) in den

Kugelbohrungen (Pos. 16) sicher arretiert. 8. Schraubensicherung mit optischer Funktionsanzeige nach den Ansprüchen 1-7, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Hülse (Pos. 18) in der Endlage der verspannten Schraubensicherung die innere Hülse (Pos. 17) übergreift und mit dem Einschub- 55 weg (Pos. 24) den mit der Konstruktion vorgegebenen Spannzustand in der Schraube (Pos. 7) anzeigt. 9. Schraubensicherung mit optischer Funktionsanzeige nach den Ansprüchen 1-8, dadurch gekennzeichnet, daß die innere Hülse (Pos. 17) mit einem 60 oder zusätzlichen Meßringen (Pos. 25) verschiedene Belastungsstufen anzeigt.


Nummer: Int. Cl.⁶: Offenlegungstag:

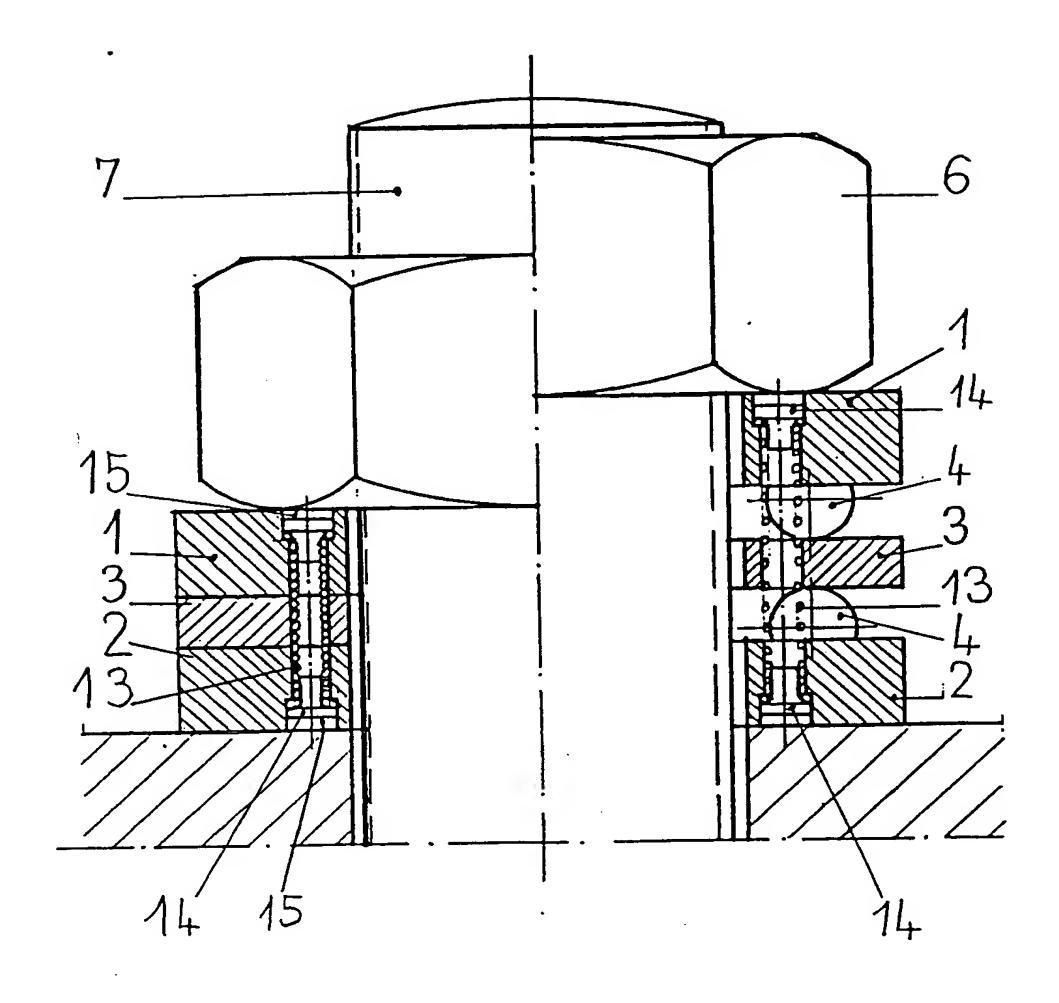

FIGUR 4

Nummer: Int. Cl.⁶:


Offenlegungstag:

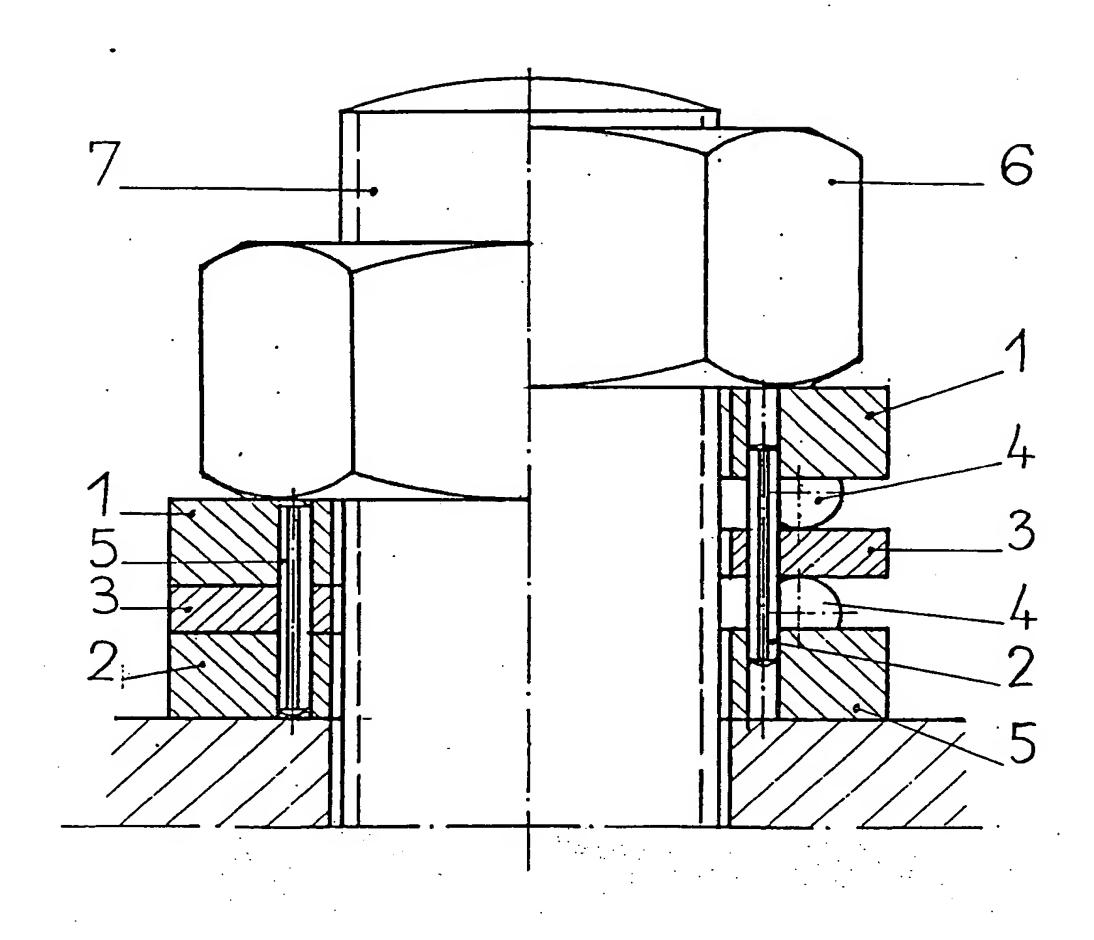

FIGUR. 1

Nummer: int. Cl.⁶; Offenlegungstag: DE 44 13 595 A1 F 16 B 39/22 26. Oktober 1995

は、100mmので

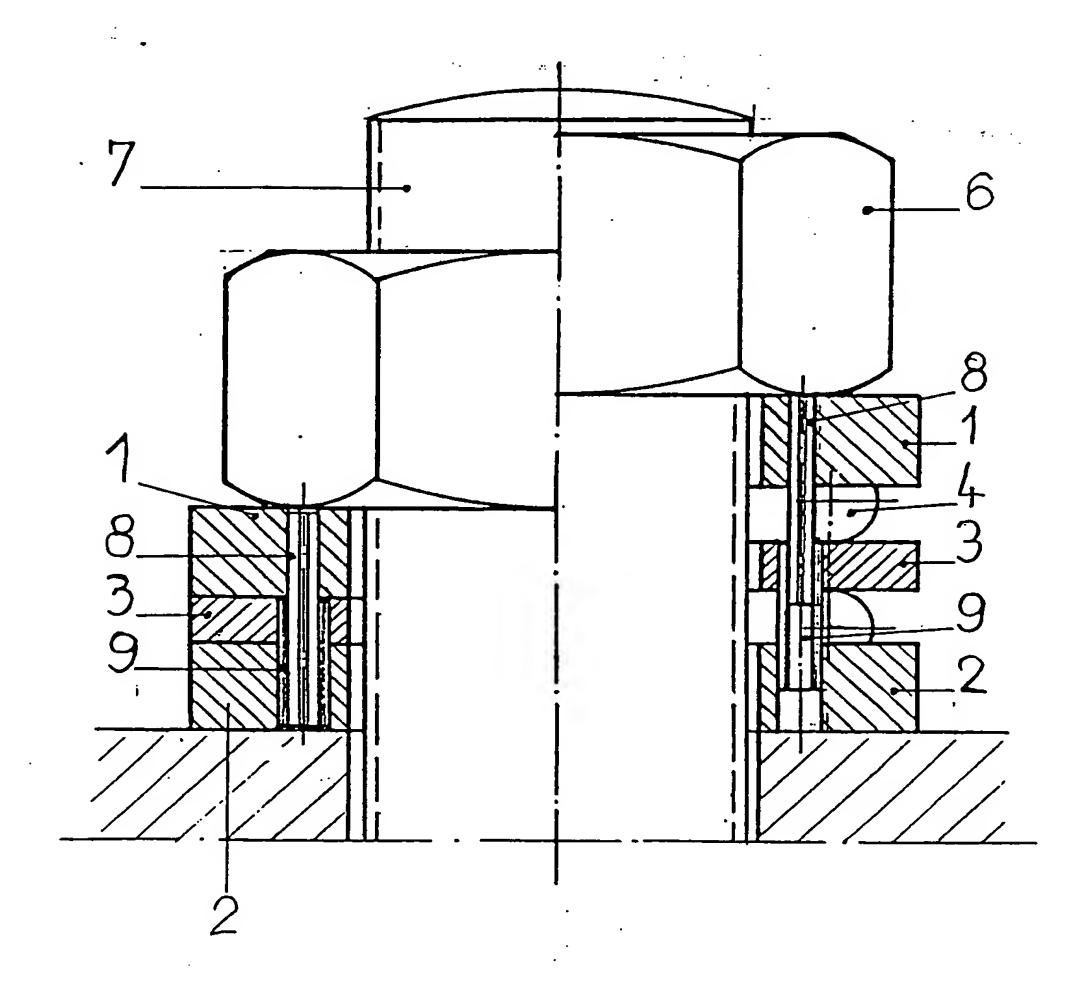

FIGUR 2


Nummer:

Offenlegungstag:

Int. Cl.6:

DE 44 13 595 A1; F 16 B 39/22


26. Oktober 1995

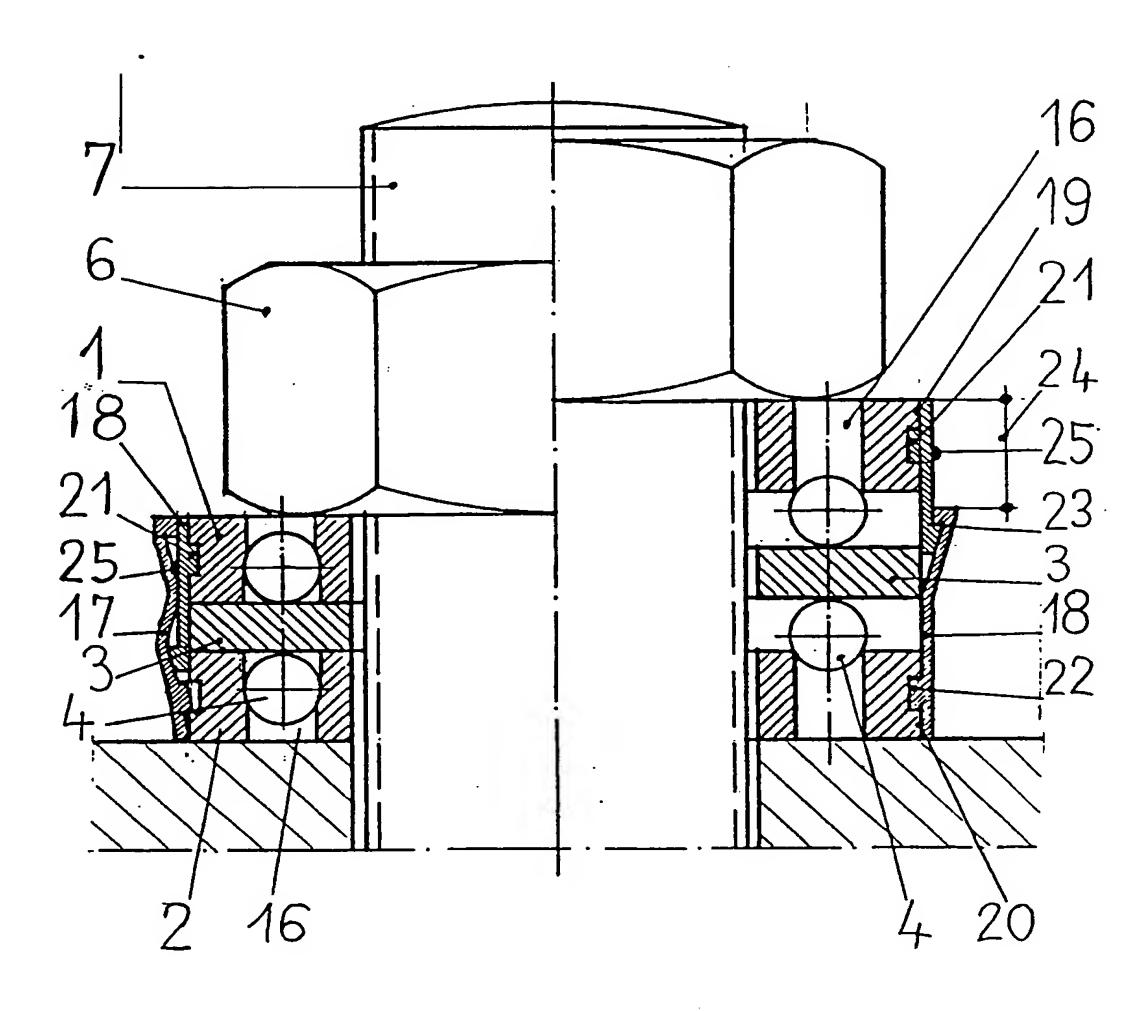

FIGUR 5


Nummer: Int. Cl.⁶:

Offenlegungstag:

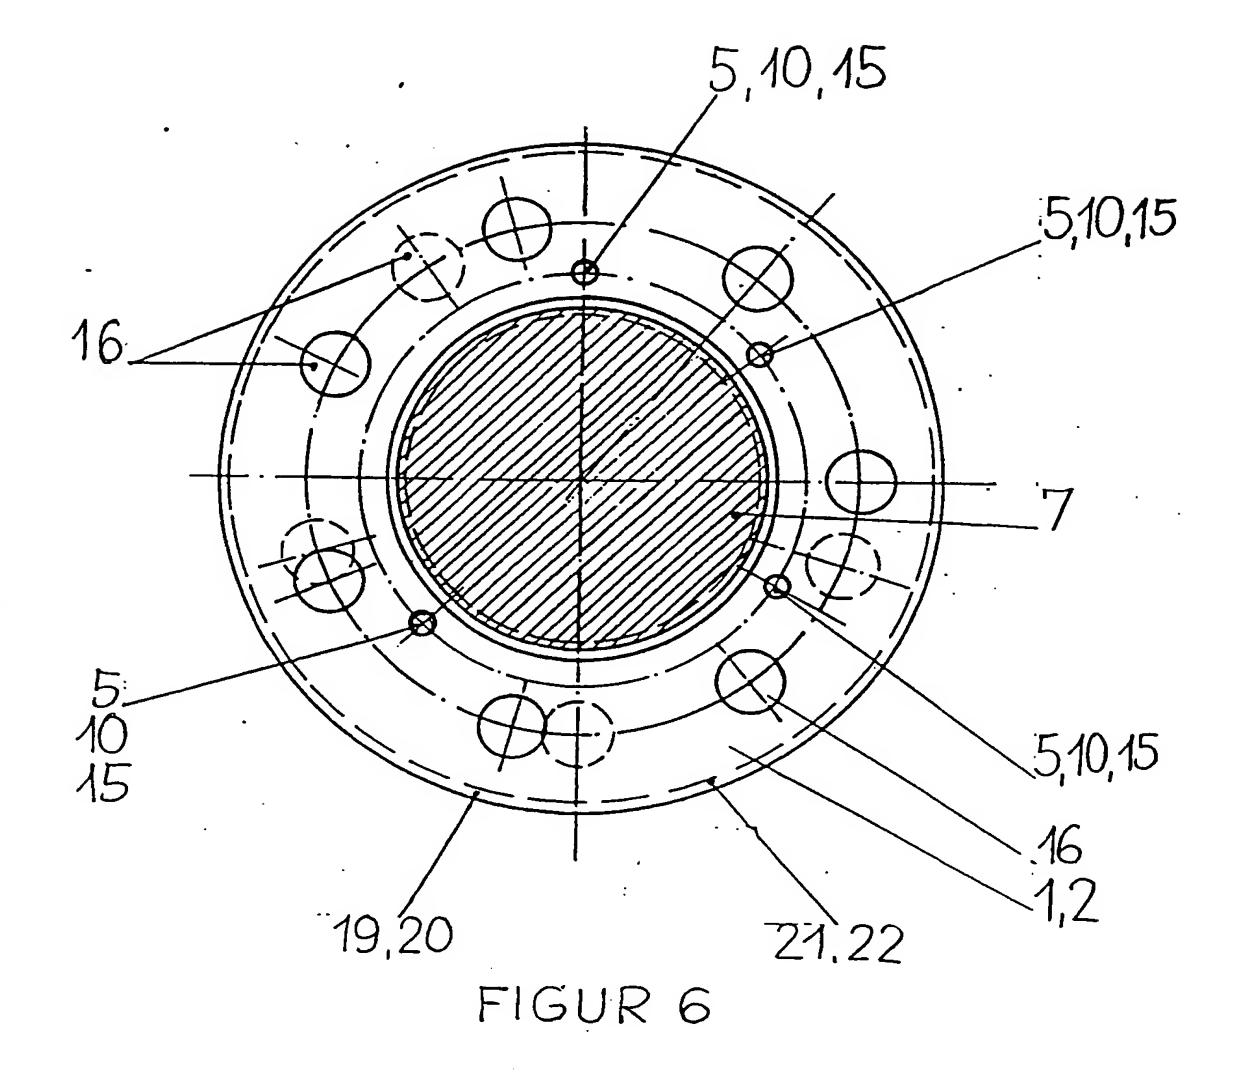

Nummer: Int. Cl.⁶:

Offenlegungstag:

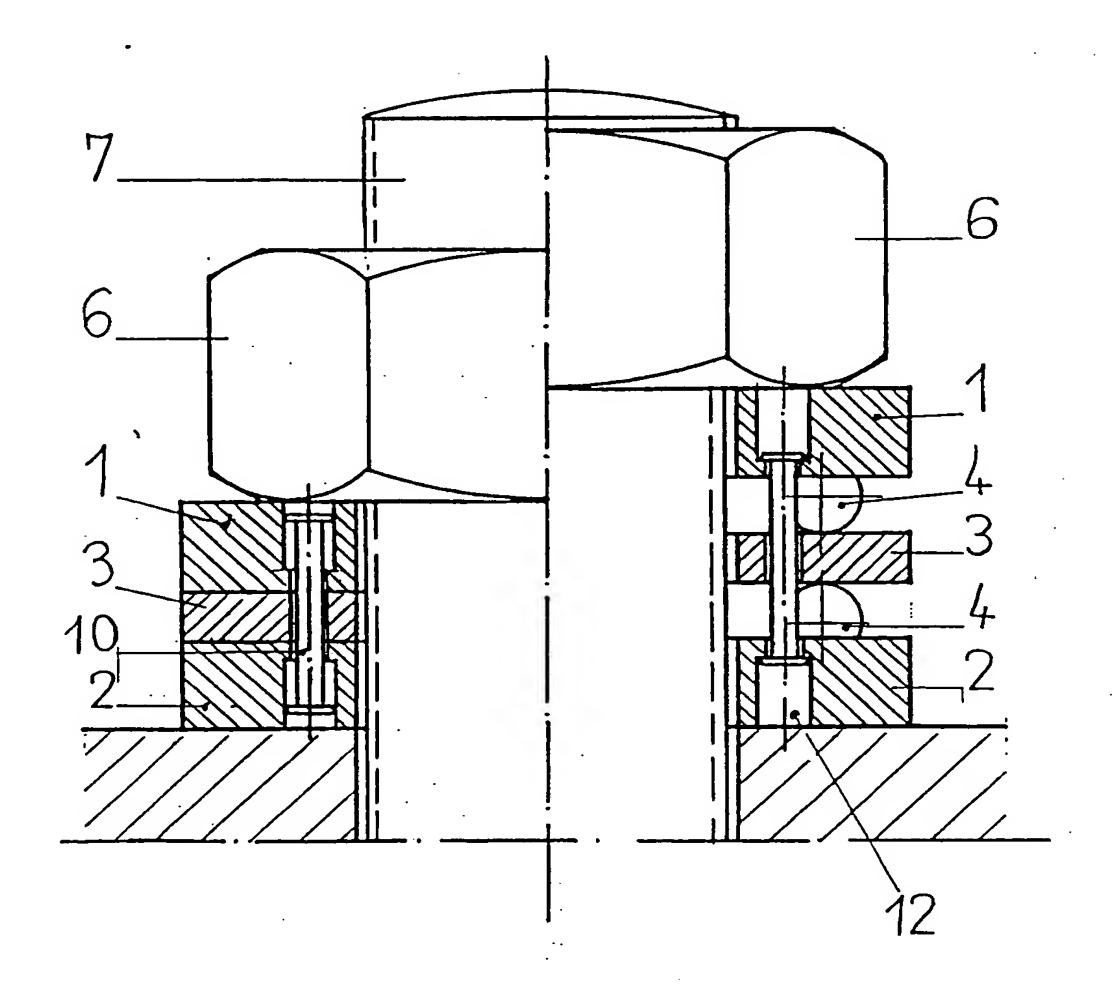

FIGUR 3

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.